

Id Instruks 06.46
Tittel Graving nær høgspenkablar eller linjer
Revisjon 0.9 18.09.2019

Eier Nettstyring - Avdelingsleiar nettstyring
Saksbehandlar Stab direktør - Personalkonsulent

Krav

Krav

Formål: Å ivareta tryggleiken ved graving nær høgspenning.

Omfang: Instruksjonen gjeld alle anleggsområde i konsesjonsområdet til Sognekraft AS.

Ansvar og oppfølging: Alle som skal utføre gravearbeid, i kommunane Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik, har plikt til å levere gravemelding til Sognekraft som skal vere signert og datert av både Sognekraft og kunde før arbeidet startar.

Omtale

1. Løyve til graving

- Ved behov for kabelpåvising må Sognekraft ha beskjed minst tre arbeidsdagar før.
- Kunden eller representant for kunden skal vere til stade ved påvising. Kunden skal signere for utført kabelpåvising og vere norsktalande. Det er kunden sitt ansvar å vedlikehalde dei merka som viser kvar det er kablar.
- Gravemeldinga og eventuelt påvisingsskjema skal oppbevarast på arbeidsstaden, t.d. i gravemaskina, av den som utfører arbeidet så lenge gravearbeidet pågår.
- Minste tillate avstand for maskingraving er 1,5 meter frå påvist yttergrense.
- Ved graving/trenching eller kryssing av høgspenkablar nærmare enn 1,5 meter skal det vere godkjent leiar for sikkerheit til stades. Krav om leiar for sikkerheit kan **kun** fråvikast etter Sognekraft si risikovurdering.

2. Reglar ved behandling av kablar eller kabeltrasear

- Kabeltraseen skal tines. Det er ikkje lov til å bruke telebrekker i nærleiken av kabeltrase.
- Kablar avdekkast for hand
- For å unngå strekkbelastning på kablar som henger fritt ved avdekking, må kablane understøttes forsvarlig.
- Det er ikkje lov å sprengje i nær kabeltrasear.
- All skade på våre kabelanlegg eller følgeskade som skyldas graving eller liknande vil skadevolderen bli stilt økonomisk ansvarlig. Dette gjelde og kostnader som straumkundar måtte bli påført i jamfør KILE-forskriftene.
- Før tildekking av kablar etter graving /blottlegging skal kabel og stamping ALLTID kontrollerast av Sognekraft. Her må entreprenøren regne med litt ventetid, derfor tilrår vi at avtale om kontroll må skjjer i god tid.

3. Anleggs- og skogsarbeid

- Kontakt Sognekraft for løyve før arbeid nærmare enn 30 m frå høgspenninglinjer, slik at farlege situasjonar ikkje oppstår.
- Det er ikkje lov å lagre tømmer, masse eller reiskap nær eller under høgspenninglinje.
- Skader på Sognekraft sine anlegg kan medføre erstatningsansvar.

4. Om uhellet er ute

Kjem kjøretøy i kontakt med høgspenninglinje skal du gjere følgjande:

- Varsle Sognekraft på tlf. 576 98 602 så raskt som mulig (vakt 24 timar i døgnet)
- Ved fare for liv og helse ring 110 (brannvesen), 112 (politi), eller 113 (ambulans)
- Bli sitjande i kjøretøyet til straumen er slått av
- Sørg for at ingen kjem i kontakt med kjøretøyet
- Om du må forlate kjøretøyet på grunn av brann, hopp ned på bakken med bena godt samla. Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig. Fjern deg frå kjøretøyet ved å hinke eller gå med små skritt, for å unngå «skrittspenning».

5. Trefall over høgspenninglinje

- Ikkje prøv å fjerne treet. Ikkje ta in treet i det hele tatt.
- Varsle Sognekraft AS op tlf. 576 98 602 så raskt som mulig.
- Ved fare for liv og helse ring 110 (brannvesen), 112 (politi), eller 113 (ambulans).

Sett ut vakt inntil linja er kopl ut, slik at ikkje andre kjem i kontakt med treet eller leidning som har falt ned og kan ha straum.